


# Bänder für Steckverbinder

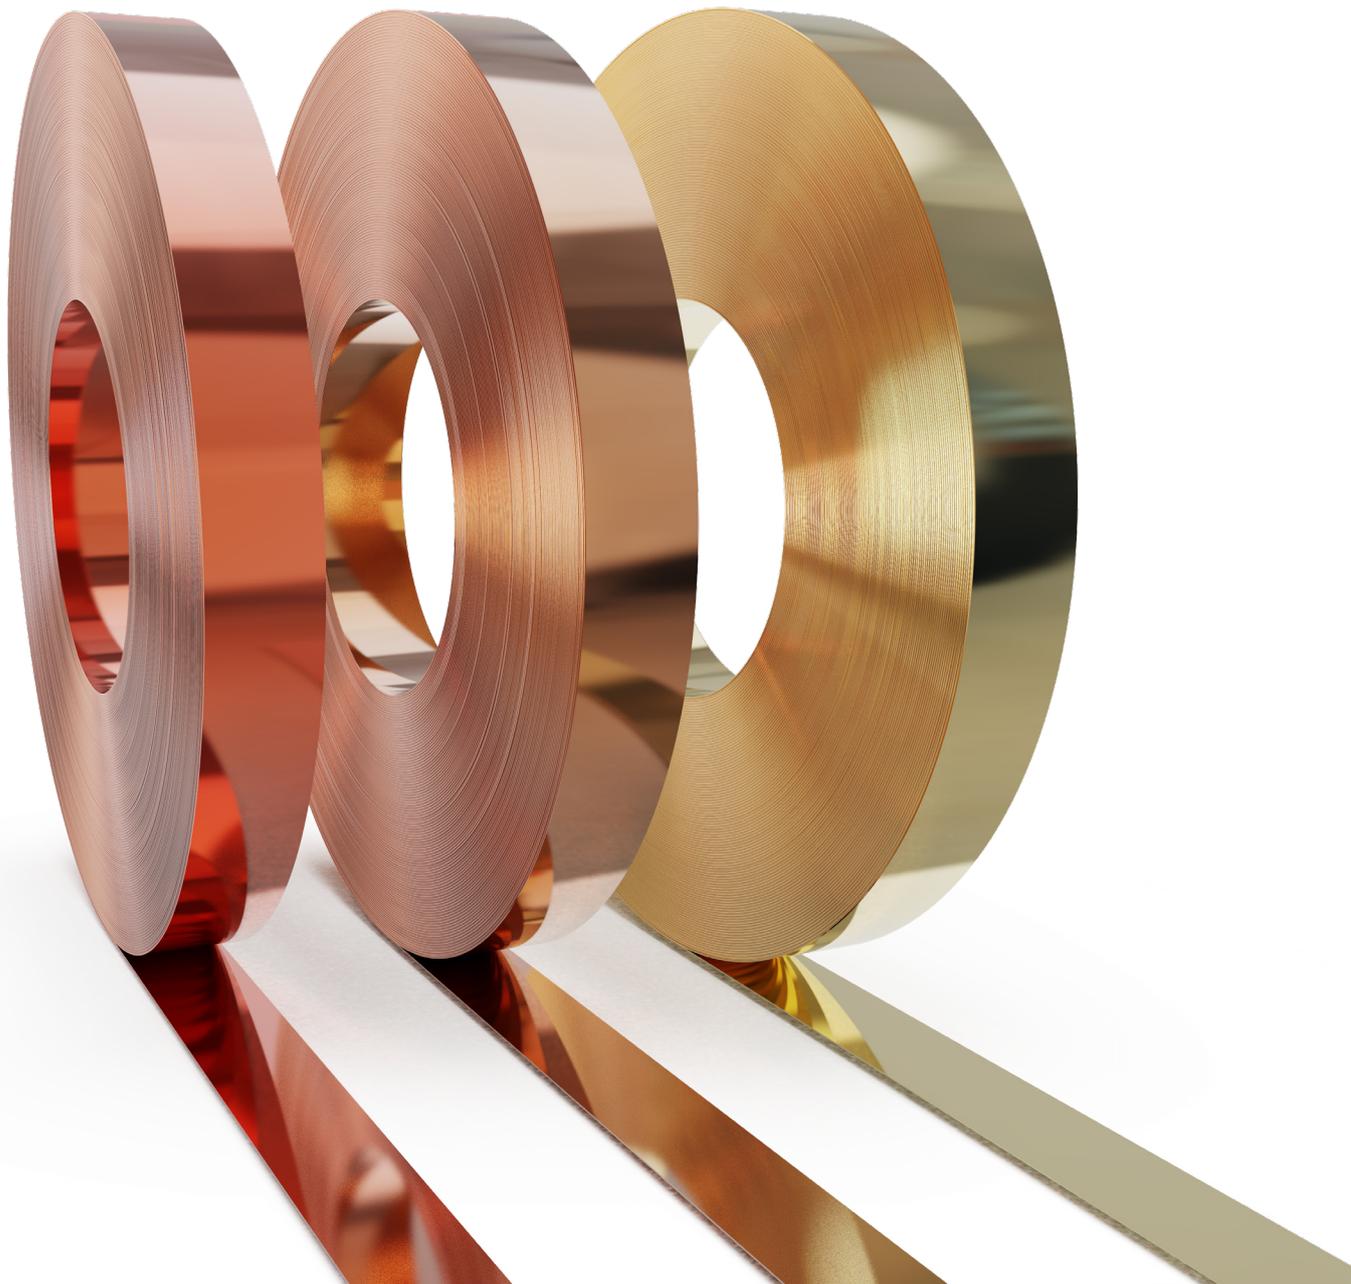

# Anforderungen an das Bandmaterial

## Kupfer und Kupferlegierungen für verschiedene Steckverbinder

Die Verbindungstechnik für elektronische Bauelemente muss mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Steckverbindungen, wie miniaturisierten Federklemmen, Einpresskontakten und Hochstromsteckverbindern, unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Alle diese Steckverbinder werden vorzugsweise aus Kupfer und Kupferlegierungen hergestellt. Sehr oft wird Bandmaterial verwendet. Aufgrund der vielfältigen Aufgaben sind die Anforderungen an die Bandmaterialien von Fall zu Fall unterschiedlich.

Zum einen ergeben sich durch die Herstellung eines Steckverbinders Anforderungen an die weitere Verarbeitbarkeit, z. B. starke Kaltumformung in der flexiblen Einpresszone eines Einpressverbinders. Andererseits werden von den Konstrukteuren mechanische und elektrische Funktionsanforderungen über die gesamte Lebensdauer konzipiert, die das Basismaterial erfüllen muss.

## Anforderungen an die Verarbeitbarkeit

Bänder aus Kupfer und Kupferlegierungen werden verschiedenen Verarbeitungsprozessen unterzogen, die von den Kunden eingesetzt werden. In der Regel ist das Stanzen der erste Schritt. Das Stanzen erfolgt in Kombination mit Kaltumformoperationen wie Biegen, Prägen und Tiefziehen. Weitere Schritte können das Schweißen und die galvanische Beschichtung sein. Folgende Eigenschaften trägt das Material hierzu bei:

- Duktilität und Umformbarkeit
- Schweißbarkeit
- Beschichtbarkeit

Die Möglichkeit der galvanischen Beschichtung mit Zinn-, Silber-, Nickel- und Kupferschichten ist bei allen Kupferlegierungen gegeben. Darüber hinaus ist Wieland in der Lage, vorverzinntes Band im Feuerverzinnungsverfahren anzubieten. Die Eigenschaften, Vorteile und Varianten feuerverzinnter Bänder werden in einer separaten Broschüre beschrieben.



Abb. 1:  
Einpresskontakte

## Funktionale Eigenschaften

Aufgabe eines Steckverbinders ist es, bestimmte funktionale Anforderungen zu erfüllen. Die Anforderungen werden wie folgt in Materialeigenschaften umgesetzt:

- Die Leitung hoher Ströme und die Übertragung hoher Signalraten ohne Eigenerwärmung erfordert eine hohe elektrische Leitfähigkeit.
- Das Aufbringen hoher Federkräfte erfordert eine hohe Festigkeit, bzw. eine hohe Streckgrenze.
- Die Erhaltung der Federkräfte über einen langen Zeitraum bei erhöhter Einsatztemperatur erfordert Beständigkeit gegen thermische Spannungsrelaxation.

Da verschiedene Eigenschaften in einer Legierung nur bedingt gleichzeitig optimiert werden können, z. B. Leitfähigkeit und Festigkeit, ist eine Priorisierung erforderlich. Eine hohe Leitfähigkeit ist erforderlich, wenn es die Aufgabe des Steckverbinders ist, hohe Ströme zu übertragen und Eigenerwärmung zu vermeiden. In anderen Fällen stehen hohe Federkräfte im Vordergrund und das Material muss eine hohe Festigkeit aufweisen.

# Wieland Kupfer & Kupferlegierungen für Steckverbinder

## Auswahl eines geeigneten Werkstoffs

Für die Werkstoffauswahl steht eine Vielzahl von Legierungen mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung. Abb. 2 zeigt die Wieland-Legierungen im Leitfähigkeits-Festigkeits-Diagramm. Dieses Diagramm zeigt die Wieland-Kupferlegierungen in Zustandsformen, die alle die gleiche Kaltumformbarkeit aufweisen (biegbar 90°GW,  $r/t = 0,5$ ).

Das Diagramm ermöglicht eine einfache Legierungsauswahl anhand der Eigenschaften elektrische Leitfähigkeit und Festigkeit. Die Kupferlegierungen mit einer hohen Beständigkeit gegen thermische Spannungsrelaxation sind in rot dargestellt in Abb. 2.

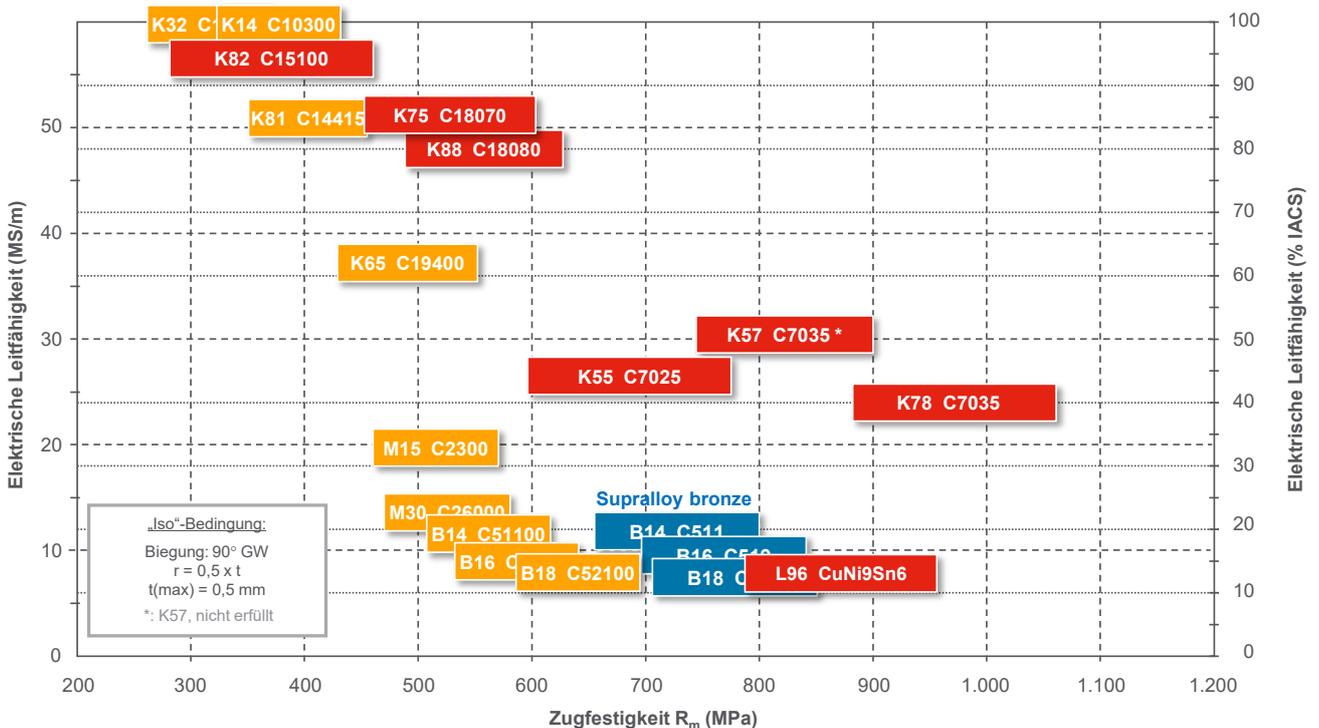


Abb. 2:

Leitfähigkeits-Festigkeitsdiagramm, das die Eigenschaftskombination verschiedener Legierungen zeigt. Die Gruppe der Hochleistungslegierungen, die eine sehr gute thermische Spannungsrelaxationsbeständigkeit aufweisen, sind rot markiert. Feinkörnige Bronzen (SUPRALLOY®-Bronzen) sind blau gekennzeichnet.

## Reinkupfer

Reines Kupfer zeichnet sich durch die höchste erreichbare elektrische Leitfähigkeit von 58 MS/m (100 % IACS) aus. Reinkupfer ist die erste Wahl in Anwendungen, bei denen der Schwerpunkt auf der Leitung von hohen Strömen und/oder Wärmeableitung liegt.

Typische Anwendungen sind Kabel, Stromschienen, lötfreie Klemmen und Substrate für die Leistungselektronik.

## Niedrig legierte Kupferlegierungen inklusive Kupfer-Eisen-Legierungen

Bei höheren Festigkeiten und hohen Leitfähigkeitsanforderungen wird die Werkstoffgruppe der niedrig legierten Kupferlegierungen eingesetzt. Diese Legierungen enthalten geringe Mengen an mischkristallhärtenden Atomen wie Zinn und Zink.

Beispiele hierfür sind Wieland-K81 (CuSn0.15, C14415) und Kupfer-Eisen-Legierungen Wieland-K80 (Cu-Fe0.1P, C19210) und Wieland-K65 (CuFe2P, C19400).

## Hochleistungslegierungen

Hochleistungskupferlegierungen kombinieren eine bestimmte elektrische Leitfähigkeit und Festigkeit mit einer hohen thermischen Relaxationsbeständigkeit. Letztere Eigenschaft beschreibt die Fähigkeit des Materials, die Federkräfte in einem Steckverbinder bei erhöhten Temperaturen über lange Zeiträume so hoch wie möglich zu halten. Die Fähigkeit basiert auf dem metallurgischen Phänomen des Ausscheidungshärtens. Daher werden bestimmte Elemente zulegiert, wie z. B. Ni + Si, Cr + Si und Si + Ti.

Diese Legierungen haben sich in vielen Anwendungsbereichen etabliert, wie z. B. federnde Steckverbinder, Einpresskontakte, Kontaktfedern in Reihenklemmen, Relais, Schalter, miniaturisierte Steckverbinder, z. B. Leiterplattenstecker, sowie in Buchsen für Mikroprozessoren. Typische Legierungen sind:

- Legierungen mit hoher Festigkeit
  - K55 (CuNi3SiMg, C70250)
  - K57 (CuNi1Co1Si, C70350)
  - K73 (CuNi1ZnSi, C19005)
  - K76 (CuNi1SiP, C19010)
  - K78 (CuNi2Co1Si, C70350)
- Legierungen mit hoher Leitfähigkeit
  - K75 (CuCrSiTi C18070)
  - K82 (CuZr, C15100)
  - K88 (CuCrAgFeTiSi, C18080)

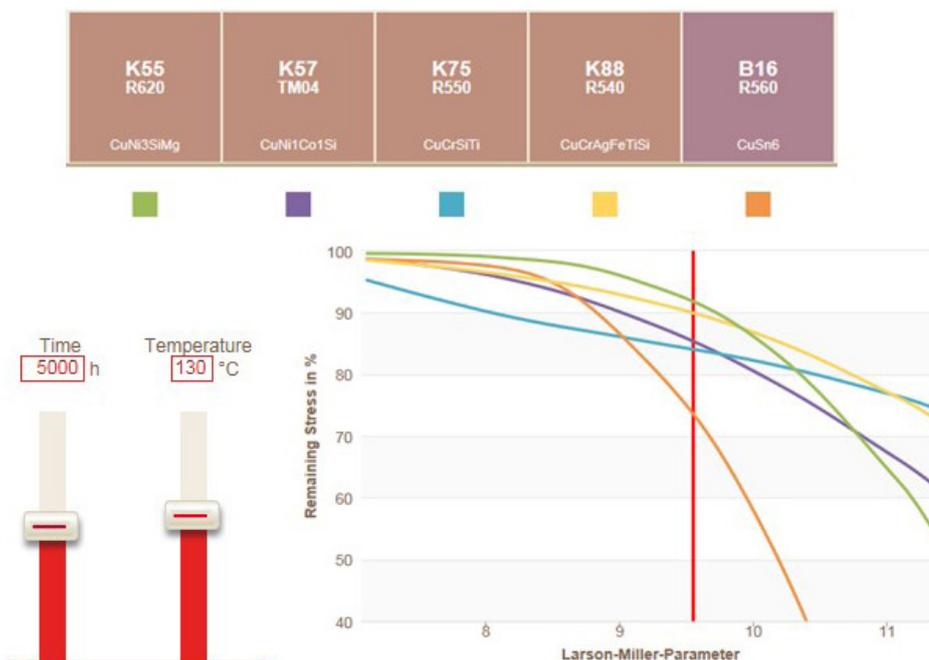


Abb. 3:  
Thermische Spannungsrelaxation im Vergleich zu Bronze.  
Quelle: [www.wieland-alloywizard.com](http://www.wieland-alloywizard.com)

## Messing und Sondermessing

Messing ist eine Kupfer-Zink-Legierung mit einem Zinkgehalt von bis zu 38 %. Der Hauptvorteil von Messingen ist der vergleichsweise niedrige Metallpreis, da Zink deutlich billiger ist als Kupfer. Sondermessinge enthalten zusätzliche Elemente, die helfen, die Festigkeit und die thermischen Eigenschaften zu verbessern. Es gibt jedoch verschiedene Nachteile, wie z. B. die niedrige Temperaturbeständigkeit, die Anfälligkeit für Spannungsrissskorrosion und die Gefahr der Zinkausdampfung beim Lichtbogenschweißen. Daher wird Messing und Sondermessing nur in unkritischen Verbindungen eingesetzt.

- Typische Messinge sind Wieland-M30 (CuZn30, C26000) und Wieland-M36 (CuZn36, C27000).
- Typische Sondermessinge sind Wieland-S12 (CuZn9Sn3, C42500) und Wieland-S23 (CuZn23Al3Co, C68800).

## Bronze

Phosphorbronzen sind Legierungen aus Kupfer und Zinn. Bronzen haben eine vorteilhafte Eigenschaftskombination von hoher Festigkeit, guter Verformbarkeit und einer gewissen Beständigkeit gegen thermische Relaxation, die eine Anwendung bis ca. 100 °C ermöglicht. So haben sich Bronzen als Basismaterialien in federnden Steckverbindern, Einpresskontakten und anderen Steckverbindern zur Signalübertragung sehr gut etabliert.

Typische Bronzelegierungen sind

- Wieland-B14 (CuSn4, C51100)
- Wieland-B16 (CuSn6, C51900)
- Wieland-B18 (CuSn8, C52100)

## Feinkornbronze

Wieland SUPRALLOY® B14, B16, B18 sind die feinkörnigen Versionen der Standard-Phosphorbronzen CuSn4, CuSn6 und CuSn8. Sie haben die gleichen UNS-Nummern wie die Standardbronzen, siehe oben. Das Gefüge hat eine sehr feine Kornstruktur mit Korngrößen von 1–3 µm. Daraus resultieren höhere Festigkeiten bei gleichzeitig deutlich besserer Umformbarkeit. Bei gleicher Umformbarkeit ist die Streckgrenze von feinkörniger Bronze um ca. 120 MPa höher. Darüber hinaus kann die feinkörnige Bronze einer deutlich erhöhten Wechselbelastung standhalten (höhere Wechsellastbeständigkeit, höhere Vibrationsfestigkeit).

## Kupfer-Nickel-Legierungen

Die Besonderheit der Kupfer-Nickel-Zinn-Legierungen ist die sehr hohe Festigkeit in Kombination mit sehr guter Relaxationsbeständigkeit sowie mit guter Umformbarkeit.

Typische Legierungen sind Wieland-L49 (CuNi9Sn2, C72500) und Wieland-L96 (CuNi9Sn6, ähnlich C72700). Wieland-L96 zielt auf Anwendungen ab, in denen traditionell CuBe1.7, CuBe2 und CuTi3 verwendet werden. Typische Anwendungen sind miniaturisierte Signalsteckverbinder, Federn in Mobiltelefonen sowie Erdungskontakte in der Unterhaltungselektronik und Datenkommunikation.



Abb. 4:  
Steckverbinder, gestanzt aus  
feuerverzinntem Band

# Werkstoffbezeichnungen

| Wieland                                  | DIN           | EN             |        | ASTM           | JIS     |
|--|---------------|----------------|--------|----------------|---------|
|  | Kurzzeichen   | Kurzzeichen    | Nummer | UNS Nr.        | JIS Nr. |
| <b>Kupfer</b>                            |               |                |        |                |         |
| K09                                      | OFE-Cu        | –              | CW009A | C10100         | C1011   |
| K11                                      | OF-Cu         | Cu-OF          | CW008A | C10200         | –       |
| K12                                      | SE-Cu 57      | Cu-HCP         | CW021A | C10300         | –       |
| K14                                      | SECu- 58      | Cu-PHC         | CW020A | C10300         | –       |
| K15                                      | SW-Cu         | Cu-DLP         | CW023A | C12000         | C1201   |
| K19                                      | Sf-Cu         | Cu-DHP         | CW024A | C12200         | C1220   |
| K32                                      | E-Cu 58       | Cu-ETP         | CW004A | C11000         | C1100   |
| <b>Niedriglegierte Kupferlegierungen</b> |               |                |        |                |         |
| K65                                      | CuFe2P        | CuFe2P         | CW107C | C19400         | –       |
| K80                                      | CuFe0,1P*     | CuFe0,1P**     | –      | C19210         | –       |
| K81                                      | CuSn0,15*     | CuSn0,15       | CW117c | C14415         | –       |
| <b>Hochleistungslegierungen</b>          |               |                |        |                |         |
| K55                                      | CuNi3SiMg*    | CuNi3SiMg**    | –      | C70250         | –       |
| K57                                      | CuNi1Co1Si*   | CuNiCo1Si**    | –      | C70350         | –       |
| K73                                      | CuNi1ZnSi*    | CuNi1ZnSi**    | –      | C19005         | –       |
| K75                                      | CuCrSiTi      | CuCrSiTi       | –      | C18070         | –       |
| K76                                      | CuNi1SiP*     | CuNi1SiP**     | –      | C19010         | –       |
| K78                                      | CuNi2Co1Si*   | CuNi2Co1Si**   | –      | C70350         | –       |
| K82                                      | CuZr*         | CuZr**         | –      | C15100         | –       |
| K88                                      | CuCrAgFeTiSi* | CuCrAgFeTiSi** | –      | C18080         | –       |
| <b>Messing</b>                           |               |                |        |                |         |
| M05                                      | CuZn5         | CuZn5          | CW500L | C21000         | C2100   |
| M10                                      | CuZn10        | CuZn10         | CW501L | C22000         | C2200   |
| M15                                      | CuZn15        | CuZn15         | CW502L | C23000         | C2300   |
| M20                                      | CuZn20        | CuZn20         | CW503L | C24000         | C2400   |
| M30                                      | CuZn30        | CuZn30         | CW505L | C26000         | C2600   |
| M33                                      | CuZn33        | CuZn33         | CW506L | C26800         | C2680   |
| M36                                      | CuZn36        | CuZn36         | CW507L | C27000         | C2700   |
| M37                                      | CuZn37        | CuZn37         | CW508L | C27200         | C2720   |
| M38                                      | CuZn38        | CuZn38         | CW508L | C27200         | C2720   |
| <b>Sondermessing</b>                     |               |                |        |                |         |
| S12                                      | CuSn3Zn9*     | CuSn3Zn9       | CW454K | C42500         | C4250   |
| S23                                      | CuZn23Al3Co*  | CuZn23Al3Co    | CW703R | C68800         | –       |
| <b>Bronze</b>                            |               |                |        |                |         |
| B14                                      | CuSn4         | CuSn4          | CW450K | C51100         | C5111   |
| B15                                      | CuSn5*        | CuSn5          | CW451K | C51000         | C5102   |
| B16                                      | CuSn6         | CuSn6          | CW452K | C51900         | C5191   |
| B18                                      | CuSn8         | CuSn8          | CW453K | C52100         | C5212   |
| <b>CuNi-Legierungen</b>                  |               |                |        |                |         |
| L49                                      | CuNi9Sn2      | CuNi9Sn2       | CW351  | C72500         | –       |
| L96                                      | CuNi9Sn6      | CuNi9Sn6       |        | ähnlich C72700 |         |

\* Werkstoff in DIN nicht genormt

\*\* Werkstoff in EN nicht genormt

## Profilgefrästes Band

Das Konturfräsen ist ein Verfahren zur Herstellung von Bändern mit einem profilierten Querschnitt. Diese Art von Band eröffnet neue Möglichkeiten, elektromechanische Bauteile mit unterschiedlich dicken Profilen herzustellen. Sie müssen nicht mehr aus verschiedenen Stanzteilen zusammengefügt werden, sondern können in einem Arbeitsgang gestanzt werden. Eine Prägung im Stanzwerkzeug ist nicht mehr erforderlich.

Detaillierte Informationen finden Sie in der Broschüre "Profilgefräste Bänder" auf unserer Website.

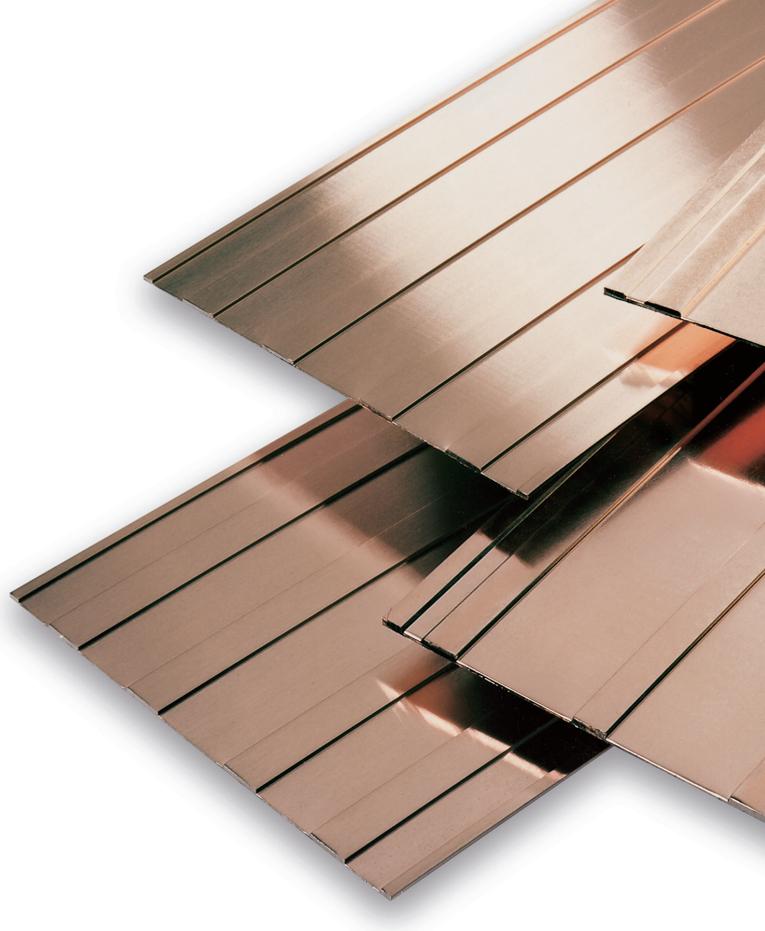


Abb. 5:  
Profilgefrästes Band

## Feuerverzinnte Bänder

Die Feuerverzinnung ist ein wirtschaftliches Verfahren, um Kupfer und Kupferlegierungsbänder mit einer gut haftenden und multifunktionalen Zinnschicht zu versehen.


**SnPUR**® ist die Standardausführung der Feuerverzinnung. Sie besteht aus zwei Schichten, der intermetallischen Phase (IMP), die am Grundmetall haftet, und der Deckschicht aus reinem Zinn. Die IMP macht die Beschichtung beständig gegen Whiskerbildung. Die freie Zinnschicht sorgt für einen guten elektrischen Kontakt.

Die **SnTEM**®-Beschichtung besteht nur aus IMP und bietet somit eine höhere Oberflächenhärte. Sie wird eingesetzt, wenn reduzierte Steckkräfte und erhöhte Verschleißbeständigkeit erforderlich sind.

Die **SnTOP**®-Beschichtung enthält einen geringen Ag-Anteil, der den Einsatz bei Temperaturen bis zu 160 °C ermöglicht.

Detaillierte Informationen finden Sie in der Broschüre „Feuerverzinnte Bänder aus Kupferwerkstoffen“ auf unserer Website.

Abb. 6:  
Feuerverzinntes Band

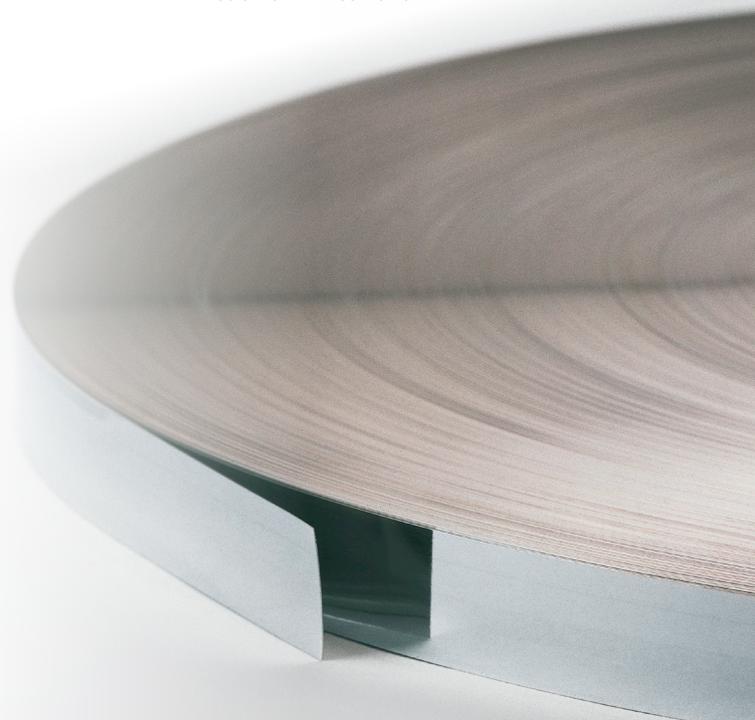

# Masse und Toleranzen

## Toleranzen

Die Verarbeitung der fertigen Bänder erfolgt auf hochpräzisen Werkzeugen, die besondere Anforderungen an die Toleranzen und die geometrischen Eigenschaften der Bänder stellen.

Dicken- und Breitentoleranzen können gegenüber den einschlägigen Normen auf engste Bereiche eingeschränkt werden.

Ebenso können in der Bandfertigung spezielle Maßnahmen ergriffen werden, um Formabweichungen wie Säbelförmigkeit, Rollkrümmung oder Querwölbung zu minimieren. Damit werden die besonderen Anforderungen des jeweiligen Stanzwerkzeugs berücksichtigt.

\* einschließlich 0,10

## Dickentoleranz

| Banddicke |             | Dickentoleranz                     |          |          |
|-----------|-------------|------------------------------------|----------|----------|
| mm        |             | mm                                 |          |          |
|           |             | Präzisionsstufe nach Kostenaufwand |          |          |
| von       | bis         | I                                  | II       | III      |
| 0,10*     | 0,30        | +/-0,010                           | +/-0,007 | +/-0,005 |
| 0,30      | 0,50        | +/-0,015                           | +/-0,010 | +/-0,007 |
| 0,50      | 0,80        | +/-0,020                           | +/-0,015 | +/-0,010 |
| 0,80      | 1,30        | +/-0,025                           | +/-0,020 | +/-0,015 |
| 1,30      | 1,50        | +/-0,030                           | +/-0,025 | +/-0,020 |
| 1,50      | Auf Anfrage |                                    |          |          |

## Bandbreitentoleranz

| Banddicke |     | Bandbreitentoleranz nach EN 1652 |                |                 |
|-----------|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|
| mm        |     | mm                               |                |                 |
|           |     | Bandbreite                       |                |                 |
| von       | bis | bis 50                           | von 50 bis 100 | von 100 bis 200 |
| 0,10*     | 1,0 | +0,20 / -0                       | +0,30 / -0     | +0,40 / -0      |
| 1,0       | 2,0 | +0,30 / -0                       | +0,40 / -0     | +0,50 / -0      |
| 2,0       | 2,5 | +0,50 / -0                       | +0,60 / -0     | +0,70 / -0      |
| 2,5       | 3,0 | +1,00 / -0                       | +1,10 / -0     | +1,20 / -0      |
| 3,0       | 4,0 | +2,00 / -0                       | +2,30 / -0     | +2,50 / -0      |

Bei Banddicken bis 0,60 mm und Bandbreiten bis 100 mm sind auf Anfrage die halben Werte der oben angegebenen Toleranzen lieferbar.

## Säbelförmigkeit

| Banddicke |      | Säbelförmigkeit nach EN 1654 |        |         |         |
|-----------|------|------------------------------|--------|---------|---------|
| mm        |      | mm                           |        |         |         |
|           |      | Bandbreite                   |        |         |         |
| von       | bis  | > 3-6                        | > 6-10 | > 10-20 | >20-350 |
| 0,10*     | 0,50 | 12                           | 8      | 4       | 2       |
| 0,50      | 1,00 | -                            | 10     | 6       | 3       |

Durch erhöhten Fertigungsaufwand lässt sich die Säbelförmigkeit auf die folgenden Toleranzen reduzieren:

| Banddicke |      | Säbelförmigkeit nach EN 1654 |        |         |         |
|-----------|------|------------------------------|--------|---------|---------|
| mm        |      | mm                           |        |         |         |
|           |      | Bandbreite                   |        |         |         |
| von       | bis  | > 3-6                        | > 6-10 | > 10-20 | >20-350 |
| 0,10*     | 0,50 | 7                            | 5      | 3       | 1,0     |
| 0,50      | 1,00 | -                            | 6      | 4       | 1,5     |

# Lieferformen und Verpackungen

## Ringe

Ringe sind die einfachste und deshalb preiswerteste Lieferform für Bänder. Sie werden liegend auf quadratischen oder runden Paletten verpackt, die in ihrer Größe an den Außendurchmesser der Ringe angepasst sind.

## Spulen

Gespulte Bänder bestehen aus Ringen, die mit dem WIG-Verfahren aneinander geschweißt und anschließend auf einen Spulenkörper gewickelt werden. Dadurch ergeben sich wesentlich größere Aderlängen als bei einzelnen Ringen. Vorteil für den Verarbeiter sind geringere Nebenzeiten. Die Schweißstellen werden farblich markiert.

## Wieland-MULTICOIL®

Beim Wieland-MULTICOIL sind alle Ringe in einem Ringstapel untereinander verbunden. So entsteht die größtmögliche Aderlänge. Sie erlaubt die Verarbeitung eines ganzen Ringstapels mit nur einem Anstanzen. Das Abwickeln kann auf vorhandenen Karussellhaspeln erfolgen, so dass keine Anlageninvestitionen erforderlich sind.

Die Vorteile:

- Verlängerte unterbrechungsfreie Maschinenlaufzeiten
- Verringerte Werkzeugbeanspruchung beim Anstanzen
- Erhöhte Produktivität

Abmessungen und Gewichte

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Banddicke                | Bandbreite |
| 0,20–0,80 mm             | 10–60 mm   |
| 0,81–1,20 mm             | 10–40 mm   |
| Palettengewicht max. 5 t |            |

## Wieland-FLEXIDRUM®

Auch die Spulenlogistik lässt sich noch weiter verbessern. Der Beitrag von Wieland heißt Wieland-FLEXIDRUM. Abnehmbare und wieder verwendbare Spulenflansche bleiben beim Kunden. Die Spulen werden flanschlos auf Hülsen angeliefert, so dass die Flansche ganz einfach ohne Anheben der Spule vor Ort montiert werden können. Die Hülsen können wiederverwendbar oder als Einweghülsen geliefert werden.



Abb. 7: Band in Ringen



Abb. 8: Gespultes Band auf Spulen mit und ohne Flansche

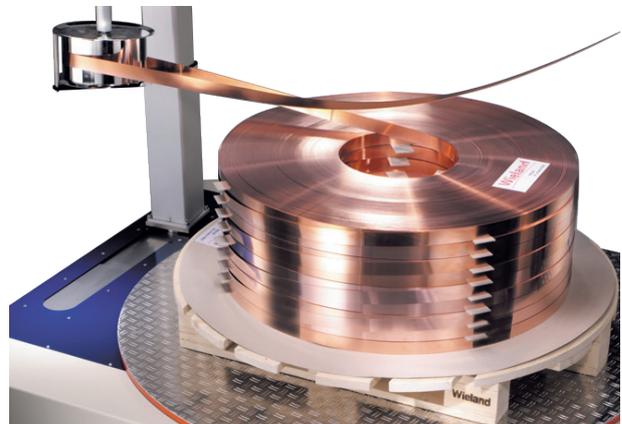


Abb. 9: Wieland-MULTICOIL



Abb. 10: Wieland-FLEXIDRUM

**wieland**

Wieland-Werke AG | Graf-Arco-Straße 36 | 89079 Ulm | Deutschland  
info@wieland.com | wieland.com

This printed matter is not subject to revision. No claims can be derived from it unless there is evidence of intent or gross negligence.  
The product characteristics are not guaranteed and do not replace our experts' advice.